


Audi A4 トランスミッションコントロールユニットの交換改修

| | |
|---------------|---|
| サービスキャンペーン通知日 | 平成 26 年 7 月 23 日 |
| 不具合の内容 | 不適切な変速機オイルが使用されているため、変速機コントロールユニットの電子基板の配線の周囲に硫化銅が生成され、成長した場合、硫化銅を通して配線間に微弱な電流が流れることがあります。そのため、正規の電気信号の通信が出来ず、ギア位置を正確に検出できなくなり、エマージェンシーモードに切り替わるおそれがあります。 |
| 改善の内容 | 全車両、変速機コントロールユニットを新品に交換し、変速機オイルを正規品に交換します。 |

| 車名 | 型式 | 通称名 | サービスキャンペーン対象車両の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間 | サービスキャンペーン対象 車の台数 | 備考 |
|------|-----------|-----------------------------------|--|----------------------|----|
| アウディ | DBA-8KCDN | アウディ A4 2.0T アウディ A4 2.0T アバント | WAUZZZ8K0DA069047~WAUZZZ8K7DA069238 平成 24 年 7 月 5 日 | 7 | |
| | | | 輸入期間の全体の範囲 平成 24 年 7 月 5 日 | 7 | |

【注意事項】 サービスキャンペーン対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所

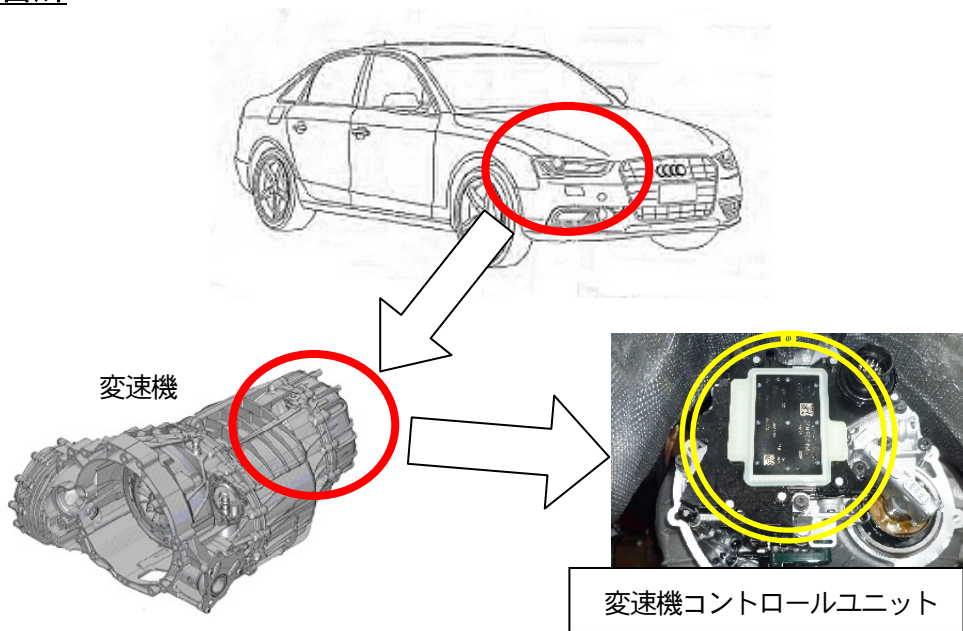

注： は、交換部品を示す。