


Audi Q3/ RSQ3 助手席側エアバッグモジュールの交換

リコール届出番号	外-2638	リコール届出日	平成30年4月13日
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席用エアバッグモジュールにおいて、インフレーター製造が不適切なため、エンドキャップとイグナイターキャリアが正しく溶接されていないものがあります。そのため、エアバッグ展開時のガスの圧力により溶接部に亀裂が生じ、亀裂部よりガスが漏れてエアバッグの展開圧力が低下し、最悪の場合、乗員が過度の傷害を負うおそれがあります。		
改善措置の内容	全車両、助手席用のエアバッグモジュールを良品に交換します。		

車名	型式	通称名	リコール対象車両の車台番号（シリアル番号）の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
アウディ	ABA-8UCZD	アウディ Q3	WAUZZZ8U4HR030681～WAUZZZ8U7HR040699 平成28年11月15日～平成28年12月14日	3台	
	ABA-8UCZGF	アウディ RSQ3	WUJAZZ8U1HR900828～WUJAZZ8U6HR900954 平成28年12月1日～平成28年12月12日	3台	
			(輸入期間の全体の範囲) 平成28年11月15日～平成28年12月14日	6台	

【注意事項】 リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所

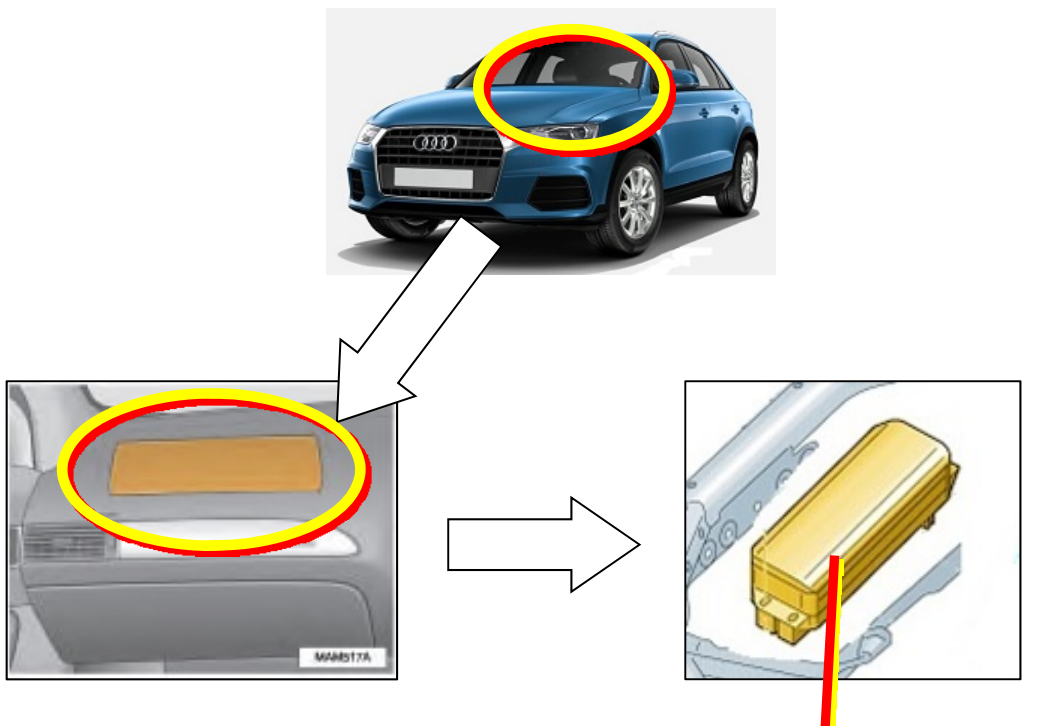

注： は、交換部品を示す。

助手席用エアバッグモジュール