


Audi RS5 ブローバイホースの交換

サービスキャンペーン開始日	平成 30 年 9 月 6 日
不 具 合 の 内 容	クランクケースブリーザーホース内のバルブの製作誤差が大きいことから、バルブが閉じている場合でも、ブローバイガスがインテークマニホールドに流入することがあります。
改 善 の 内 容	全車両、ブリーザーホースを対策品に交換する。

車名	型式	通称名	サービスキャンペーン対象車両の車台番号 (シリアル番号) の範囲及び輸入期間	サービスキャン ペーン対象車の台数	備考
アウディ	ABA- F5DECF	アウディ RS5	WUAZZZF50JA901694～WUAZZZF5XJA901699 平成 29 年 11 月 4 日～平成 29 年 12 月 12 日	8 台	
			(輸入期間の全体の範囲) 平成 29 年 11 月 4 日～平成 29 年 12 月 12 日	8 台	

【注意事項】 サービスキャンペーン対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。

不具合発生箇所

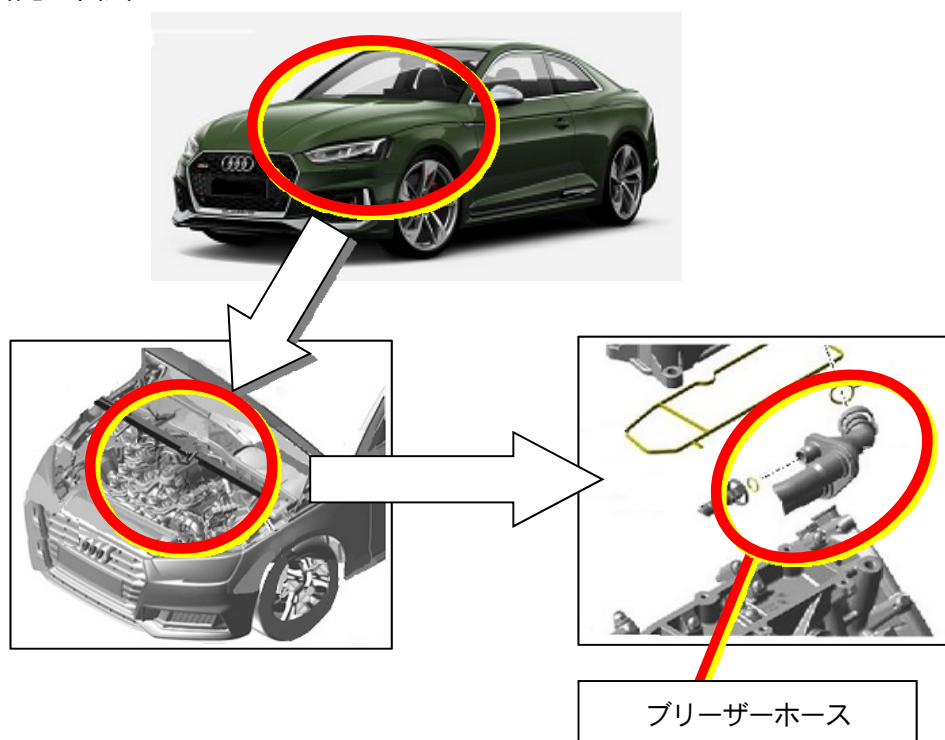

注： は、交換部分を示す。